

методов и средств автоматизированного проектирования. В основе предлагаемой САПР технологического процесса многониточного резьбошлифования «MONIRESH» – метод проектирования, который базируется на предположении о достоверности равенства оптимальных значений параметров режима резания при обработке заготовки различными инструментами за один проход, т.е. достоверности соотношения:

$$\tilde{R}_1^* = \tilde{R}_2^* = \dots = \tilde{R}_n^*. \quad (4)$$

Преобразуем уравнения (3) относительно режимов резания $\tilde{R}_1^*, \tilde{R}_2^*, \dots, \tilde{R}_n^*$:

$$\begin{cases} \tilde{R}_1^* = f_1^{-1}(\tilde{K}_1^*); \\ \tilde{R}_2^* = f_2^{-1}(\tilde{K}_2^*); \\ \dots \\ \tilde{R}_n^* = f_n^{-1}(\tilde{K}_n^*). \end{cases} \quad (5)$$

Если условия (4) достигнуты, то можно записать:

$$f_1^{-1}(\tilde{K}_1^*) = f_2^{-1}(\tilde{K}_2^*) = \dots = f_n^{-1}(\tilde{K}_n^*) \quad (6)$$

Поскольку $\tilde{K}_1^*, \tilde{K}_2^*, \dots, \tilde{K}_n^*$ – это числа, а вид функций $f_1^{-1}, f_2^{-1}, \dots, f_n^{-1}$ однозначно определяется системой (3), условия (6) практически недостижимы. Это означает, что без учета дополнительных переменных процесса резания невозможно создать условия, в которых некоторый режим резания \tilde{R} будет оптимальным для всех видов обработки, входящих в единый проход. Поэтому введем дополнительную переменную (группу переменных) Q и используем ее для поиска такого значения $Q = Q^*$, при котором выполняются равенства:

$$\begin{cases} \tilde{R}_1^* = f_1^{-1}(\tilde{K}_1^*, Q^*); \\ \tilde{R}_2^* = f_2^{-1}(\tilde{K}_2^*, Q^*); \\ \dots \\ \tilde{R}_n^* = f_n^{-1}(\tilde{K}_n^*, Q^*), \end{cases} \quad (7)$$

а значит, достижимы соотношения:

$$f_1^{-1}(\tilde{K}_1^*, Q^*) = f_2^{-1}(\tilde{K}_2^*, Q^*) = \dots = f_n^{-1}(\tilde{K}_n^*, Q^*). \quad (8)$$

Группа переменных Q в случае резьбошлифования может быть разбита на три подгруппы: геометрия и материал круга, а также режимы резания.

Далее решается задача оптимизации при ограничениях, вытекающих из технологических и конструктивных характеристик процесса, а также выбранной пользователем целевой функции.

Литература

- Федорович В.А. Способы шлифования с комбинированным управлением режущим рельефом // Вестник ХГПУ. – 1999. – Вып. 45. – С. 26 – 28.
- Братан С.М. Моделирование взаимодействия режущих элементов с поверхностью заготовки при точном шлифовании / С.М. Братан, Д.А. Канинов, Ю.К. Новоселов // Современные технологии в машиностроении. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – С. 23 – 28.
- Русавский Ю.П. Технология производства шариковых передач винт – гайка качения / Ю.П. Русавский, Н.В. Соболева, М.В. Шкапенок. – М.: Машиностроение, 1985. – 128 с.

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ МНОГОЦЕЛЕВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Перпери А.А., Тонконогий В.М., Монова Д.А.

Для многоцелевой оптимизации объединенных технологических процессов (ОТП) механической обработки с помощью комплексного генетического алгоритма (КГА) необходимо, чтобы в процессе одновременно принимала участие группа инструментов, механически связанных между собой, например, общим приводом. Рассмотрим ОТП шлифования нескользкими, закрепленными на одном общем валу кругами одновременно и построим математическую модель такого процесса, включающую следующие переменные (табл. 1).

Таблица 1

Параметры процесса шлифования	
Групповые	Индивидуальные
$V_{\text{кр}}$ – скорость круга, м/с;	C – стоимость
$V_{\text{дет}}$ – скорость детали, м/м;	R_a – шероховатость поверхности
t – глубина резания, мм;	детали, мкм
$S_{\text{прод}}$ – продольная подача, мм/об;	Z_x – зернистость круга, мкм;
$S_{\text{попер}}$ – поперечная подача, мм/мин.	H – твердость круга, Па.

Для различных схем шлифования возможны три основных подхода к многоцелевой оптимизации технологического процесса.

Подход 1. Последовательная оптимизация. Схема технологического процесса, подлежащего последовательной оптимизации приведена на рис. 1. Здесь четыре шлифовальных круга последовательно входят в контакт с одной и той же обрабатываемой зоной детали. Поэтому уравнения шероховатости поверхности после каждого прохода

$$R_{1a} = K_1 V_{\text{кр}}^{1.95} V_{\text{дет}}^{0.3} + K_2 (Z_{1a}^{1.6} H_{1a}^{-0.85}) + S_{\text{поп}}^{1.12} S_{\text{поп}}^{1.44}$$

$$R_{2a}$$

$$R_{3a}$$

$$R_{4a}$$

$$R_{5a}$$

$$= K_1 V_{\text{кр}}^{1.95} V_{\text{дет}}^{0.3} + K_2 (Z_{2a}^{1.6} H_{2a}^{-0.85}) + S_{\text{поп}}^{1.12} S_{\text{поп}}^{1.44}$$

$$= K_1 V_{\text{кр}}^{1.95} V_{\text{дет}}^{0.3} + K_2 (Z_{3a}^{1.6} H_{3a}^{-0.85}) + S_{\text{поп}}^{1.12} S_{\text{поп}}^{1.44}$$

$$= K_1 V_{\text{кр}}^{1.95} V_{\text{дет}}^{0.3} + K_2 (Z_{4a}^{1.6} H_{4a}^{-0.85}) + S_{\text{поп}}^{1.12} S_{\text{поп}}^{1.44}$$

$$= K_1 V_{\text{кр}}^{1.95} V_{\text{дет}}^{0.3} + K_2 (Z_{5a}^{1.6} H_{5a}^{-0.85}) + S_{\text{поп}}^{1.12} S_{\text{поп}}^{1.44}$$

где R_a – шероховатость поверхности детали после обработки, мкм; K_1 – коэффициент, учитывающий характеристики детали; K_2 – коэффициент, учитывающий характеристики круга; $V_{\text{кр}}$ – скорость круга, м/с; $V_{\text{дет}}$ – скорость детали, м/мин; t – глубина резания, мм; Z_x – зернистость круга, мкм; H – твердость круга, Па; $S_{\text{поп}}$ – продольная подача, мм/об; $S_{\text{попер}}$ – поперечная подача, мм/мин, могут быть сведены к одному уравнению вида:

$$R_{\text{вс}} = f_1(R_{1a}, f_2(R_{2a}, f_3(R_{3a}, \dots))).$$

В этом случае применение КГА для оптимизации ОТП не имеет математического смысла.

Подход 2. Аддитивная оптимизация. Схема технологического процесса, подлежащего аддитивной оптимизации также приведена на рис. 1. Однако в этом случае целевой функцией для каждого шлифовального круга выбрана не-

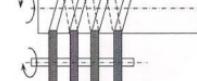


Рис. 1. Схема технологического процесса, подлежащего последовательной или аддитивной оптимизации.

которая аддитивная характеристика, которая накапливается с каждым проходом, например, стоимостью:

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4.$$

Здесь можно положить целевой функцией суммарную стоимость C и применить обычные методы оптимизации, а можно использовать КГА для отдельных составляющих аддитивного параметра.

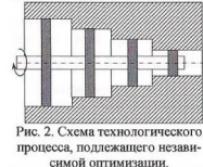


Рис. 2. Схема технологического процесса, подлежащего независимой оптимизации.

Подход 3. Независимая оптимизация. Схема технологического процесса, подлежащего независимой оптимизации приведена на рис. 2.

В этом случае приведенные выше уравнения взаимозависимости по выходам $R_{1a}, R_{1b}, R_{2a}, R_{2b}$, и применение КГА становится единственным средством эффективного решения задачи оптимизации с приемлемым качеством и в приемлемые сроки.

ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ОТЛИВКА – ЛИТЕЙНАЯ ФОРМА»

Становский А.Л., Желдубовский Д.А., Бибик Т.В.

Искусство литья, как и любое «служение муз», не терпит суеты. Даже такие высоконентенсивные процессы, как тепломассообмен в динамической системе «отливка – песчаная форма», протекают относительно медленно (изменение отливки «Царь-колокол» оставляла в земле 2 месяца!). Это позволяет говорить о возможности управления подобными процессами путем внешнего воздействия на систему при ее охлаждении после заливки. К сожалению, многочисленные известные зависимости фазовых переменных системы от времени [1, 2] не позволяют четко сформулировать цель такого управления, за исключением, пожалуй, ускорения процесса, что не всегда приводит к главному результату – качеству отливок.

В последнее время исследователи обратили внимание на важное обстоятельство, позволяющее выдвинуть в качестве цели совпадение (или, наоборот, – несовпадение) во времени заранее назначенных событий в литейной форме, к которым относят некоторые поименованные состояния на фазовом портрете объекта управления [3].

Наличие, как минимум, двух синхронизируемых подсистем позволяет рассматривать оставшуюся в форме отливку с точки зрения теории динамических систем и построить ее фазовый портрет.

Построение начинается с получения теоретических или эмпирических соотношений, связывающих фазовые переменные T и P со временем t :

$$T = f_1(t); \quad (1)$$

$$P = f_2(t); \quad (2)$$

при начальных и граничных условиях:

$$f_1(0) = T_0; \quad f_2(0) = P_0; \quad (3)$$

$$0 \leq t \leq \tau_e; \quad T_0 \leq T \leq T_{ep}; \quad P_0 \leq P \leq P_{ep}. \quad (4)$$

Выразим из (2) t через P :

$$t = f_2^{-1}(P) \quad (5)$$

и, подставляя (5) в (1), получим в итоге выражения для фазовых траекторий динамической системы «отливка – песчаная форма» в координатах «температура отливки – давление в форме»:

$$T = f_1[f_2^{-1}(P)]. \quad (6)$$

Все фазовые траектории, возможные в пределах ограничений, входящих в (4), составляют фазовый портрет системы в указанных координатах (рис. 1).

На рисунке точка S соответствует синхронизации событий T_S и P_S в подсистемах на пути динамической системы от точки $(T_0; P_0)$ из области начальных условий к естественному атTRACTОРУ – точке $(T_{ep}; P_{ep})$, соответствующей температуре и давлению окружающей среды.

Как видно из рисунка, траектория 1 фазового портрета системы не проходит через точку S , а значит, синхронизация событий T_S и P_S не произойдет. Если специалистами-литейщиками признано, что такая синхронизация необходима для качества отливок, то целью управления становится изменение траектории 1 на траекторию 2 так, чтобы последняя прошла через точку S .

В этом случае проблема сводится к возможности математического прогнозирования таких событий с помощью уравнений (1) и (2), что может представлять значительные трудности по разным причинам. Одна из таких причин – так называемые «составные» события, когда имеет место их последовательная цепочка: первое рассчитывается аналитически, чаще всего, по уравнениям теплопроводности и массопереноса, а последнее происходит из предыдущих, причем эти переходы имеют иную природу и описываются совершенно другими математическими моделями. Примером составного события может служить последовательность: «достижение максимального давления в форме в границе с жидким отливком» – «всплытие газового пузыря». Модель наступления первого элемента последовательности (назовем его предварительным событием) – дифференциальные уравнения выделения и удаления газов из литейной формы, модель второго (основного) события – уравнения гидрогазодинамики гетерогенных сред. В таких условиях синхронизация (десинхронизация) предварительных событий не решает задачу.

На рис. 2 показано, как выполненная десинхронизация предварительных событий не решает общую задачу «развести» основные события во времени,

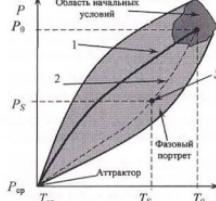


Рис. 1. Фазовый портрет динамической системы «отливка – песчаная форма» в координатах «температура отливки – давление в форме»